常州市第一人民医院 新增1台ERCP项目竣工环境保护 验收监测报告表

报告编号: 瑞森(验)字(2023)第028号

建设甲位:	常州市第一人民医院
编制单位:	南京瑞森辐射技术有限公司

二〇二三年十月

建设单位: 常州市第一人民医院

法人代表(签字): 周军

编制单位: 南京瑞森辐射技术有限公司

法人代表(签字): 王爱强

项目负责人:

填表人:

建设单位(盖章): 常州市第一人民 编制单位(盖章): 南京瑞森辐射技

医院 术有限公司

电话: 0519-68870000 电话: 025-86633196

传真: 传真:

邮编: 210011 邮编: 210000

地址: 常州市局前街185号、99号, 地址: 南京市鼓楼区建宁路61号中央

常州市丁香路16号 金地广场1幢1317室

目 录

表一建设项目基本情况	1
表二 建设项目工程分析	8
表三 辐射安全与防护设施/措施	15
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	26
表五 验收监测质量保证及质量控制	32
表六 验收监测内容	34
表七 验收监测期间生产工况	35
表八 验收监测结论	39
附件1:项目委托书	41
附件2:项目环境影响报告表主要内容	42
附件3:辐射安全许可证及辐射工作人员相关信息	50
附件4:辐射安全管理机构及制度	56
附件5:辐射工作人员培训证书及健康证明	72
附件6: 个人剂量监测报告	77
附件7: ERCP机房屏蔽建设情况说明	85
附件8: 医疗废物处置协议	86
附件9: 竣工环保验收监测报告	89
附件10: 验收监测单位CMA资质证书	95
附件11:验收监测使用仪器检定证书	98
建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表	101

表一建设项目基本情况

建设项目 名称	常州市第一人民医院新增1台ERCP项目											
建设单位名称	常州市第一人民医院 (统一社会信用代码: 123204004672858558)											
建设项目 性质	□新建 □改建 ☑扩建 □退役											
建设地点		常州市局前街185号										
源项	放射源 (类别)	非密封放射性物质 (场所等级)	射线装 (类别	1	退役项目							
WAY-X	/	/	II类		/							
建设项目环 评批复时间	2023年4月3日	开工建设时间(退役 开始实施时间)	2	023年4	月							
重新申领辐 射安全许可 证时间	2023年4月28日	项目投入运行时间	2023年6月									
退役污染治理完成时间(退役项)	/	验收现场监测时间 2023年6月13日			13日							
环评报告表 审批部门	江苏省生态环境厅	环评报告表编制单位 南京瑞森辐射技术 有限公司										
辐射安全 与防护设 施设计单 位	苏州建筑设计研究院 有限公司	辐射安全与防护设施 施工单位		中泰装有限公	饰工程 司							
投资 总概算	1618	辐射安全与防护 设施投资总概算	172	比例	10.6%							
实际 总概算	1618	辐射安全与防护 设施实际总概算	172	比例	10.6%							
	建设项目环境保护相关	法律、法规和规章制息	变:									
	(1)《中华人民共和国	国环境保护法》(201	4年修订) , 20	015年1月							
 验收依据	1日起实施;											
257 IX IX IV IVI	(2) 《中华人民共和国	国环境影响评价法》	(修正版)	, 20	18年12月							
	29 日发布施行;											
	(3) 《中华人民共和	国放射性污染防治法	生》,全	国人大	常务委员							

会,2003年10月1日起施行;

- (4)《建设项目环境保护管理条例》(2017年修改),国务院令第682号,2017年10月1日发布施行;
- (5) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》, 国务院令第 449 号, 2005年12月1日起施行; 2019年修改, 国务院令 709号, 2019年3月2日施行;
- (6)《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(2021年修正),生态环境部部令第 20号,2021年1月4日起施行;
- (7)《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》,环境保护部令第18号,2011年5月1日起施行;
- (9)《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》,国家环境保护总局(环发(2006)145号文);
- (10)《关于发布〈射线装置分类〉的公告》,环境保护部、国家卫生和计划生育委员会,公告 2017 年第 66 号,2017 年 12 月 5 日起施行;
- (11)《江苏省辐射污染防治条例》,2018年修改,2018年5月1日 起实施:
- (12)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,国环规环评(2017)4号,2017年11月20日起施行;
- (13)《放射工作人员职业健康管理办法》,中华人民共和国卫生部令第55号,2007年11月1日起施行;
- (14)《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环保部公告[2018]第9号,2018年5月15日印发。

建设项目竣工环境保护验收技术规范:

- (1) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002);
- (2) 《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021);
- (3) 《电离辐射监测质量保证通用要求》(GB 8999-2021);
- (5) 《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019);
- (6) 《放射工作人员健康要求及监护规范》(GBZ 98-2020);

(7) 《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)。
建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批文件:
(1) 《常州市第一人民医院新增1台 ERCP 项目环境影响报告表》,
南京瑞森辐射技术有限公司,2023年3月,见附件2;
(2) 《关于常州市第一人民医院新增 1 台 ERCP 项目环境影响报告表
的批复》,审批文号:苏环辐(表)审〔2023〕16号,江苏省生态环
境厅,2023年4月3日,见表四。

人员年受照剂量限值:

(1)人员年有限剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中所规定的职业照射和公众照射剂量限值:

表1-1 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

	剂量限值
职业照射	工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值: ①由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20mSv; ②任何一年中的有效剂量,50mSv; ③眼睛体的年当量剂量,150mSv; ④四肢(手或足)或皮肤的年当量剂量,500mSv。
公众照射	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值: ①年有效剂量,1mSv; ②特殊情况下,如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv,则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。

(2)根据本项目环评及批复文件确定本项目个人剂量约束值, 本项目剂量约束值见表1-2。

验收监测 执行标准

表 1-2 工作人员职业照射和公众照射剂量约束值

24 11 2 424 1/1 MM32 1/1 1/1/MM32/13 24/4 II-							
项目名称	适用范围	剂量约束值					
车揃 1 台 EDCD 項目	职业照射有效剂量	5mSv/a					
新增 1 台 ERCP 项目	公众有效剂量	0.1mSv/a					

辐射管理分区:

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB 18871-2002)的要求,应把辐射工作场所分为控制区和监督 区,以便于辐射防护管理和职业照射控制。

(1) 控制区

注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全 措施的区域定为控制区,以便控制正常工作条件下的正常照射或防止 污染扩散,并预防潜在照射或限值潜在照射的范围。

(2) 监督区

注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区:这种区域未被 定为控制区,在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施,但需要 经常对职业照射条件进行监督和评价。

工作场所布局要求:

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的要求,本项目 ERCP 工作场所布局应遵循下述要求:

应合理设置X射线设备、机房的门、窗和管线口位置,应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。

工作场所放射防护安全要求:

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的要求,本项目 ERCP 机房应满足下述要求。

- 1) X 射线设备机房(照射室)应充分考虑邻室(含楼上和楼下) 及周围场所的人员防护与安全。
- 2)每台X射线机(不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机)应设有单独的机房,机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房,其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于下表的要求。

表 1-3 医用诊断 X 射线装置最小有效使用面积及最小单边长度

设备类型	机房内最小有效使用面积 (m²)	机房内最小单边长度 (m)		
单管头X射线机	20	3.5		

3) X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求。

表 6-3 医用诊断 X 射线装置机房屏蔽防护

机房类型	有用线束方向铅当量 (mmPb)	非有用线束方向铅当 量(mmPb)
C形臂X射线设备机房	2	2

4) 在距机房屏蔽体外表面 30cmm 处, 机房的辐射屏蔽防护, 应满足下列要求:

具有透视功能的 X 射线机在透视条件下检测时, 周围剂量当量率 应不大于 2.5uSv/h。

- 5)机房应设有观察窗或摄像监控装置,其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。
 - 6) 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

- 7) 机房内应设置动力通风装置,并保持良好通风。
- 8) 机房门外应有电离辐射警告标志: 机房门上方应有醒目的工作状态指示灯, 灯箱上应设置如"射线有害、灯亮勿入"的可视警示语句: 候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。
- 9)平开机房门应有自动闭门装置;推拉式机房门应设有曝光时 关闭机房门的管理措施:工作状态指示灯能与机房门有效关联。
 - 10) 申动推拉门官设置防夹装置。

防护用品及防护设施配置要求:

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的要求,本项目 ERCP 配置的防护用品及防护设施应满足下述要求。

- 1)每台 X 射线设备根据工作内容,现场应配备不少于表 4 基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施,其数量应满足开展工作需要,对陪检者应至公配备铅橡胶防护衣。
- 2)除介入防护手套外,防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.25mmPb;介入防护手套铅当量应不小于 0.025mmPb;甲状腺、性腺防护用品铃当量应不小于 0.5mmPb;移动铅防护屏风铅当量应不小于 2mmPb。
- 3)应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品, 防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5mmPb。

个人防护用品不使用时,应妥奢存放,不应折叠放置,以防止断 裂。

放射检查	工作	人员	受检者			
类型	个人防护用	辅助防护设	个人防护用	辅助防护设		
	品品	施	品品	施		
介入放射 学操作	铅、套眼防配胶橡铅、套眼防配胶胶橡铅、镜护:帽形胶形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形形	铅层 常	铅防 (方 选 胶	_		

表4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求

安全管理要求及环评要求:

素与射线装置安全许可管理办法》及环评报告、环评批复中的相关要求。		《放射性	:同位素	与射线装	置安全	和防护管理	里办法》	《放射性	同位
求。	素与射	付线装置	是安全许	可管理力	法》及	环评报告、	环评批	复中的相	关要
	求。								

表二 建设项目工程分析

项目建设内容:

常州市第一人民医院新增1台ERCP项目位于常州市局前街185号, 医院于3 号楼24层消化内镜中心扩建1座ERCP机房并配备1台ERCP,用于医疗诊断和介 入治疗。本项目环评报告表详见附件2,环评批文件详见表四。

表2-1 常州市第一人民医院新增1台ERCP项目射线装置使用情况 装置名称及 最大管 最大管 装置 工作场所 用途 型号 电压 电流 类别

备注 3号楼24层消化 己环评、 **ERCP** 医疗诊断、 120kV II类 内镜中心ERCP 125mA 己许可、 (Zenition 70) 介入治疗 本次验收 室

本项目实际建设情况与环评及其批复一致,无变动情况。

目前,常州市第一人民医院新增1台ERCP项目已建设完成,相关配套设施 与防护设施同步建设完成,具备竣工环境保护验收条件。

常州市第一人民医院新增1台ERCP项目环评时预计总投资1618万元,其中 辐射安全与防护设施总投资为172万元:项目实际建成总投资为1618万元,其 中,辐射安全与防护设施总投资为172万元。

项目环评审批及实际建设情况见表2-2。

表2-2 常州市第一人民医院新增1台ERCP项目环评审批及实际建设情况一览表

	项目建设地点及其周围环境												
项目内容			环评	规划情况	Z				实际廷	建设情况	L		备注
建设地点			常州市局	局前街18	35号				常州市局	前街18	5号		与环评一致
		东侧		室内通道	道、水 泵	机房及处置室		室内	通道、水	泵机房	及处置	室	与环评一致
		南侧			楼外口	临空			楼夕	卜临空			与环评一致
周围环境	新增1台	新增1台 西侧			楼外口	临空	楼外临空						与环评一致
同	ERCP项目	北侧		监控室				监控室					与环评一致
		楼上			病	房		病房					与环评一致
		楼下			病	房							与环评一致
						射线	线装置						
装置			į		实际建设规模					备注			
名称	型号	最大 管电压	最大 管电流	装置 类别	活动种类	使用场所	型号	最大 管电压	最大 管电流	装置 类别	活动种类	使用场所	金 任
RECP	Zenition 70	120kV	125mA	II类	使用	3号楼24层消化内 镜中心ERCP室	Zenition 70	120kV	125mA	II类	使用	3号楼24层消化内 镜中心ERCP室	与环评一致

废弃物											
名称	环评建设规模										
石 柳	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向	实际建设规 模		
臭氧、氮氧化物	气体	/	/	少量	少量	/	不暂存	通过动力通风装置排出机房,臭氧常温下约50分钟后自动分解为氧气			
介入手术时产生 的医用器具和药 棉、纱布、手套 等医用辅料	固体	/	/	约10kg	约120kg	/	暂存在机房内 的废物桶,手 术结束后集中 收集	委托有资单位处理	与环评一致		

源项情况:

常州市第一人民医院新增1台ERCP项目主要产生以下污染:

1、电离辐射

由 ERCP 工作原理和工作流程可知,本项目主要产生以下污染:

ERCP在工作状态下会发出 X 射线。单次血管造影检查需要时间很短,因此血管造影检查的辐射影响较小。而介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片,对病人和医务人员有一定的附加辐射剂量。

ERCP产生的 X 射线是随机器的开、关而产生和消失。本项目新建的 ERCP 只有在开机并处于出束状态时才会发出 X 射线。因此,在开机出束期间,X 射线是主要污染因子。

2、非放射性三废

废气: ERCP 出東过程中产生的 X 射线,会使机房内的空气电离,产生少量臭氧和氮氧化物。

废水: 本项目废水为工作人员及病人产生少量的生活污水。

固废:本项目的固体废物,主要为工作人员产生的生活垃圾以及手术产生的医疗废物。

噪声: ERCP 机房设置动力通风装置,运行时会产生噪声。

工程设备与工艺分析:

1、工作原理

ERCP 因其整体结构像大写的"C",因此也称作 C型臂 X 光机,Zenition 70型 ERCP 由 C形臂架,包括 X 射线箱、高压发生器准直器、C形臂、C形臂架触摸屏等,和可移动观察站,包括检查监视器、参考监视器等部件组成。ERCP 系统结构如图 2-1 所示。

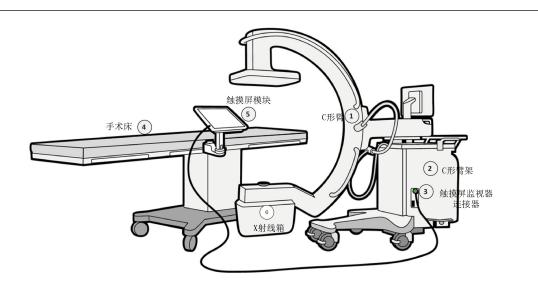


图2-1 ERCP系统结构示意图

ERCP 是经内镜逆行胰胆管造影,是指通过口腔将十二指肠镜插至十二指肠降部,找到十二指肠乳头,由活检管道内插入造影导管至乳头开口部,注入造影剂后进行 X 线摄片,以显示胰胆管的技术。在 ERCP 的基础上,可以进行十二指肠乳头括约肌切开术、内镜下鼻胆管引流术、内镜下胆管内引流术等介入治疗。

ERCP 手术造影过程中需要医生在手术室根据手术检查情况等,进行踩踏式曝光。其治疗方式属于介入治疗,介入治疗是在医学影像设备的引导下,通过置入体内的各种导管(约 1.5-2 毫米粗)的体外操作和独特的处理方法,对体内病变进行治疗。介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点,目前,基于数字减影血管(胆管)造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械,介入到人体几乎所有的血管(胆管)分支,以及某些特定部位,对许多疾病实施局限性治疗。

本项目 ERCP 如图 2-1 所示。

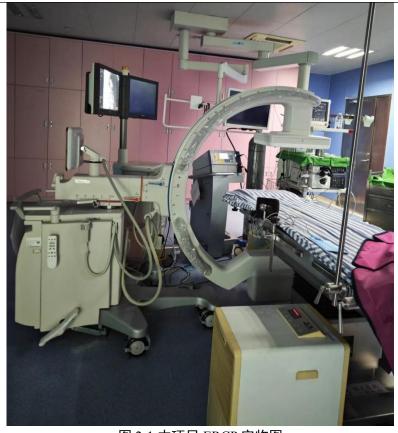


图 2-1 本项目 ERCP 实物图


2、工作流程及产污环节

本项目ERCP在进行曝光时分为两种情况:

第一种情况:造影检查。操作人员采取隔室操作的方式(即操作医师在操作台对病人进行曝光),医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况,并通过对讲系统与病人交流。

第二种情况:介入治疗。病人需要进行介入手术治疗时,为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光,并采用连续脉冲透视,此时操作医师位于铅帘后身着铅服、铅眼镜在机房内对病人进行直接的介入手术操作。

本项目 ERCP 工作流程及产污环节如下图 2-3:

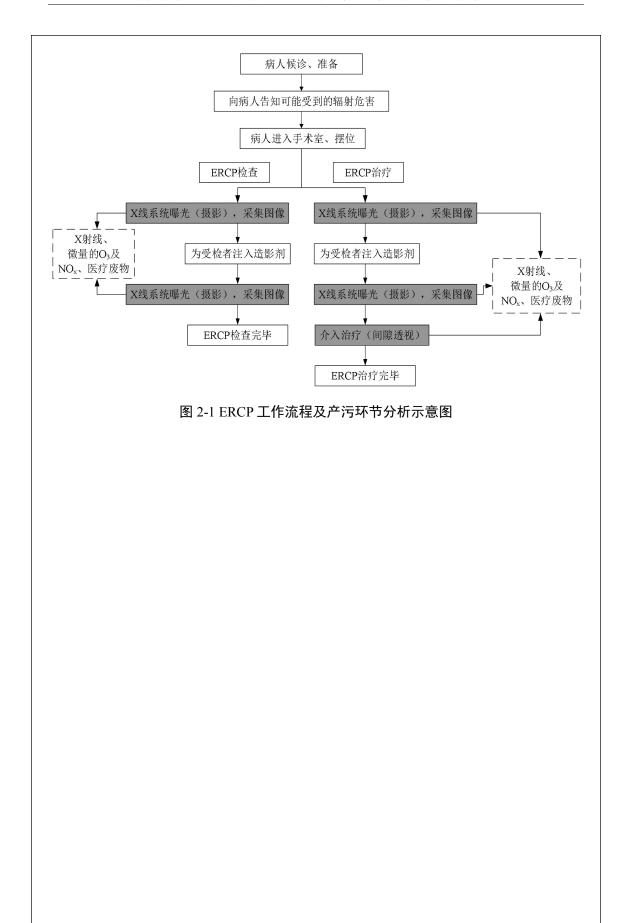

表三辐射安全与防护设施/措施

辐射安全与防护设施/措施

1、工作场所布局

布局:常州市第一人民医院在 3 号楼 24 层消化内镜中心新建 1 座 ERCP 机房,并配备 1 台 ERCP (型号: Zenition 70,最大管电压 120kV,最大管电流 125mA),用于开展医疗诊断和介入治疗。ERCP 室东侧为室内通道、水泵机房及处置室,南侧和西侧为楼外临空,北侧监控室,楼上和楼下均为病房。本项目 ERCP 机房及监控室图 3-1。

本项目 ERCP 配套独立用房,房间由射线装置机房和操作室组成,ERCP 机房操作室与诊断机房分开单独布置,区域划分明确,项目布局合理,满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的相关要求。

辐射防护分区:根据控制区和监督区的定义,结合项目辐射防护和环境情况特点进行辐射防护分区划分。医院将ERCP所在机房作为辐射防护控制区,与机房相邻的监控室、过道、水泵机房、处置室划为监督区。本项目工作场所平面布置及两区划分示意图见图3-2。

本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中关于辐射工作场所的分区规定。







监控室

图3-1 本项目ERCP机房及监控室现场图

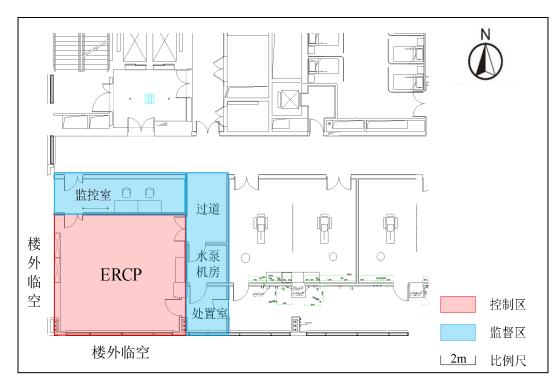


图3-2 本项目工作场所平面布置及两区划分示意图

2、工作场所屏蔽设施建设情况

本项目ERCP机房屏蔽设施建设情况见表3-1。

表 3-1 新增 1 台 ERCP 项目屏蔽防护设计及落实情况一览表

机房		主要屏蔽材	主要屏蔽材料及厚度	
ħί	坊	环评设计情况	实际落实情况	结论分析
	北侧墙体	2mm 铅板	2mm 铅板	
	东侧墙体	200mm加气砖+2mm铅 当量钡水泥	200mm加气砖+2mm 铅当量钡水泥	
	西侧墙体	250mm砼	250mm砼	
	南侧墙体	200mm加气砖/玻璃幕墙	200mm 加气砖/玻璃幕墙	
ERCP 室	地面	120mm 砼+2mm 铅当量 钡水泥	120mm 砼+2mm 铅当量 钡水泥	已落实辐射 防护屏蔽建
LKCI ±	顶面	120mm 砼+2mm 铅板	120mm 砼+2mm 铅板	设,满足相 关标准要求
	防护门	内衬 2mm 铅板不锈钢门	内衬 2mm 铅板不锈钢门	
	观察窗	2mm 铅当量铅玻璃	2mm 铅当量铅玻璃	
	有效使用 面积	59m²	59m²	
	最小单边 长度	7.0m	7.0m	

3、辐射安全与防护措施

(1) 电离辐射警告标志

本项目ERCP机房防护门上均粘贴电离辐射警告标志和中文警示说明,符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)规范的电离辐射警告标志的要求。电离辐射警告标志见图3-3。



防护大门



防护小门1



防护小门2

图3-3 ERCP机房门上电离辐射警告标志

(2) 工作状态指示灯、防夹装置

ERCP机房防护大门上方设置有工作状态指示灯箱,灯箱上设置"射线有害 灯亮勿入"的警示语,工作状态指示灯箱与防护大门联锁。防护大门关闭时,工作状态指示灯亮起;防护大门打开时,工作状态指示灯熄灭。防护大门设置防夹装置,工作状态指示灯见图3-4。




图3-4 工作状态指示灯

(3) 语音对讲、监控装置、急停按钮

本项目ERCP机房与监控室内设置双向语音对讲装置和监控系统,且ERCP机房控制台处安装有观察窗; ERCP手术床边及操作室控制台上均设置急停按钮。语音对讲、监控装置、急停按钮见图3-5。



观察窗

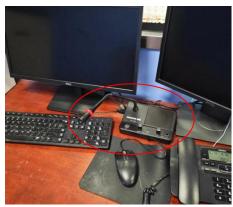

语音对讲装置





急停按钮

监控装置

图3-5 语音对讲、监控装置及急停按钮

(4) 自主监测仪器

医院配备有辐射巡测仪,为本项目配备2台个人剂量报警仪,辐射工作人员随身佩带个人剂量计,以监测累积受照情况。本项目配备的自主监测仪器见图3-6。

表3-2 本项目自主监测仪器一览表

序号	仪器名称	型号	数量	购买日期
1	辐射巡测仪	JB4000	1	2022.10
2	个人剂量报警仪	BadTargeMini	2	2022.10



辐射巡测仪



个人剂量报警仪

图3-6 本项目配备的自主监测仪器

(5) 人员监护

医院为本项目配备6名辐射工作人员,均已参加辐射安全与防护培训并且考核合格。辐射工作人员培训证书见附件5,人员名单见表3-3。

姓名 性别 岗位 培训合格证书编号 工作场所 男 消化内镜中心 ERCP室 消化内镜中心 女 ERCP室 男 消化内镜中心 ERCP室 消化内镜中心 女 ERCP室 消化内镜中心 女 ERCP室 女 消化内镜中心 ERCP室

表3-3 本项目配备的职业人员名单

医院已安排工作人员进行职业健康体检及个人剂量监测,建立个人职业健康监护档案和个人剂量档案,详见附件5、附件6。


(6) 防护用品

医院已配备铅橡胶围裙、铅橡胶手套、铅橡胶帽子、防护口罩等防护用品,用于辐射工作人员的个人防护。本项目配备的个人防护用品见图3-7,个人防护用品清单见表3-4。

防护用品	数量	防护参数	用途	购买日期
分体式铅衣	2	前0.5mmPb 后0.25mmPb		2022.12
连体式铅衣	3	0.5mmPb		2022.12
铅橡胶颈套	5	0.5mmPb		2022.12
铅橡胶手套	2	≥0.1mmPb	辐射工作人员 个人防护	2022.12
医用射线防护眼镜	3	0.5mmPb		2022.12
床边铅帘	1	0.5mmPb		2022.12
移动铅屏风	1	0.5mmPb		2022.12

表 3-4 本项目配备的个人防护用品清单

防护口罩 / 按需购买

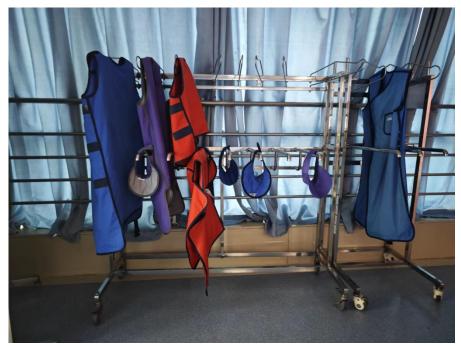

铅衣、铅帽等



床侧铅帘



移动铅屏风

图3-7 个人防护用品

(7) 辐射安全管理

医院成立了放射防护安全管理领导小组,以文件形式明确了管理人员职责,并根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、环评及批复中的要求,针对所开展的核技术利用项目制定了相应的辐射安全与防护管理制度(详见附件4),清单如下:

- 1)《常州市第一人民医院放射工作人员个人剂量监测管理规定》;
- 2) 《常州市第一人民医院射线装置安全操作规程》;

- 3) 《常州市第一人民医院放射诊疗安全制度》:
- 4) 《常州市第一人民医院放射工作人员安全管理与培训制度》;
- 5)《ERCP操作人员职责》;
- 6)《C臂机安全操作规程》;
- 7) 《常州市第一民医院关于调整"院务委员会"等48个组织成员的通知》:
 - 8) 《常州市第一人民医院突发放射安全事件应急预案》。

4、"三废"治理情况

(1) 放射性三废

本项目运行不产生放射性三废。

- (2) 非放射性三废
 - ①固体废物和医疗废物

本项目工作人员、部分患者及患者家属产生的生活垃圾,经分类收集后, 交由环卫部门统一处理。

本项目产生的医疗废物由医院统一收集后交由常州常楹等离子体科技有限 公司处理(医疗废物处置协议见附件8)。

②废水

本项目工作人员产生的生活废水,由医院污水处理站统一处理。

③废气

ERCP出束曝光时,机房内空气受X射线照射会产生少量臭氧及氮氧化物。 本项目ERCP内安装动力通风装置(见图3-9),臭氧及氮氧化物可通过动力通 风装置排出机房。臭氧常温下约50分钟可自然分解为氧气,对环境影响较小。

本项目废弃物的产生及治理情况属于环评及其批复的建设范围内, 无变动情况。



图3-9 ERCP机房内动力通风装置

表3-5 常州市第一人民医院新增1台ERCP项目环评及批复落实情况一览表

核查项目	"三同时"措施	环评批复要求	执行情况	结论
拉克山山人	管理机构:建立辐射安全与环境保护管理机构,或配备不少于1名大学本科以上学历人员从事辐射防护和环境保护管理工作。医院已设立专门的辐射安全与环境保护管理机构,并以文件形式明确管理人员职责。	建立辐射安全防护与环保管理机构 或指定一名本科以上学历的技术人 员专职负责辐射安全管理工作。	己成立放射防护安全管理领导小组,以制度形式明确了管理人员职责。	
福射安全 管理	管理制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等制度:根据环评要求,按照项目的实际情况,补充相关内容,建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。	建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。	已制定以下管理制度:《放射工作人员健康管理制度》《辐射事故应急预案》《放射工作人员培训制度》《放射防护安全管理制度》《放射工作人员个人剂量监测管理制度》《介入设备使用操作流程》《ERCP高压注射器标准操作规程》。	已落实
辐射防护 措施	屏蔽措施:本项目ERCP机房北侧墙体: 2mm铅板;东侧墙体: 20cm加气砖+2mm铅当量钡水泥;顶面: 12cm混凝土+1mm铅板;地面: 12cm混凝土+2mm铅当量钡水泥;防护门:不锈钢门套内1mm铅板;铅玻璃窗: 2mm铅当量铅玻璃。工作人员和周围公众的年有效剂量符合项目剂量约束值要求。	严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保"三同时"制度,确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。	屏蔽措施: ERCP机房北侧墙体: 2mm铅板; 东侧墙体: 20cm加气砖+2mm铅当量钡水泥; 顶面: 12cm混凝土+1mm铅板; 地面: 12cm混凝土+2mm铅当量钡水泥; 防护门: 不锈钢门套内1mm铅板; 铅玻璃窗: 2mm铅当量铅玻璃。	己落实
辐射安全 措施	本项目ERCP机房入口处均拟设置"当心电离辐射"警告标志和工作状态指示灯;ERCP机房平开机房门拟设有自动闭门装置,电动推拉门拟设有防夹装置,机房内外均设置有急停按钮。	定期检查辐射工作场所工作指示 灯、电离辐射警告标志等安全设 施,确保正常工作。	ERCP机房防护门上均设置电离辐射警告标志;防护大门上方设置工作状态指示灯且与防护大门有效联动,防护大门门设有防夹装置;ERCP设备上设置急停按钮;控制室与机房内设置双向语音对讲;ERCP机房内设置视频监控及动力通风系统。	己落实
人员配备	拟配置6名辐射工作人员。	对辐射工作人员进行岗位技能和辐	己配备6名辐射工作人员,均已参加辐射安全	已落实

核查项目	"三同时"措施	环评批复要求	执行情况	结论
		射安全与防护知识的培训,并经考 核合格后方可上岗,建立个人剂量	与防护知识的培训并通过考核,详见附件5.	
	辐射工作人员在上岗前佩戴个人剂量计,并 定期送检(两次监测的时间间隔不应超过3个 月),加强个人剂量监测,建立个人剂量档 案。	档案和职业健康档案。	医院已委托常州市疾病预防控制中心对辐射 工作人员进行个人剂量监测,详见附件6。	
	辐射工作人员定期进行职业健康体检(不少于1次/2年),并建立辐射工作人员职业健康档案。		医院已组织辐射工作人员定期进行职业健康体检,体检详见附件5。	
	拟配备辐射巡测仪1台。		医院已配备辐射巡测仪。	
监测仪器	拟配备个人剂量报警仪2台。	配各必要的个人防护用品。辐射工	医院已为本项目配置2台个人剂量报警仪。	
和防护用品品	ERCP介入治疗医生配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、介入防护手套等,同时设置床侧防护帘、移动铅防护屏风等。	作人员工作时须随身携带辐射报警 仪和个人剂量计。	医院为本项目配备了铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、介入防护手套等,同时设置铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等。	己落实
辐射监测	/	/	每年请有资质单位对辐射工作场所进行监测。	己落实

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:

1、环境影响报告书(表)主要结论与建议:

表13 结论与建议

结论

一、项目概况

常州市第一人民医院拟在医院3号楼24层消化内镜中心新建1座ERCP机房,并配备1台ERCP(型号为: Zenition 70,最大管电压120kV,最大管电流125mA),用于开展医疗诊断和介入治疗。

二、项目建设的必要性及产业政策符合性

本项目的建设,可为医院提供多种诊断、治疗手段,有着重要临床应用价值,可为患者提供放射诊断及介入治疗服务,并可提高当地医疗卫生水平。对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修改),不属于"限制类"或"淘汰类"项目,符合国家和江苏省现行的产业政策。

三、实践正当性

本项目的运行,具有良好的社会效益和经济效益,经辐射防护屏蔽和安全管理后,本项目的建设和运行对受照个人或社会所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害,符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)"实践的正当性"的原则。

四、选址合理性

常州市第一人民医院位于常州市局前街185号, 医院东侧和南侧为唐家湾路, 西侧为晋陵中路, 北侧为局前街。

3号楼东侧为医院5号楼综合楼和8号楼实验楼,南侧隔院内道路为唐家湾路和迎春花园小区内部道路,西侧为医院16号楼、18号楼和庄存与故居,北侧为院内道路和9号楼。本项目地理位置示意见附图1,常州市第一人民医院平面布置和周围环境示意图见附图2。

本项目ERCP室东侧为室内通道、水泵机房及处置室, 南侧和西侧为楼外临空, 北侧为监控室, 楼上和楼下均为病房。本项目ERCP机房平面布置图及

周围环境示意图见附图3。

本项目ERCP机房位于医院3号楼24层,距地面垂直高度约80m,3号楼周围50m内建筑物均不高于20m,机房周围50m评价范围均位于医院3号楼内。运行后的环境保护目标主要是从事本项目的辐射工作人员、其他医务人员、院内病患及周围公众等。

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74号)、《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发〔2020〕1号),本项目拟建址评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。根据《江苏省"三线一单"生态环境分区管控方案》(苏政发〔2020〕49号),本项目拟建址评价范围内不涉及江苏省内优先保护单元。

本项目射线装置机房与控制室分开,区域划分明确,选址及布局合理。

五、辐射环境现状

常州市第一人民医院新增1台ERCP项目机房周围环境γ辐射剂量率在 38nGy/h~46nGy/h之间,在江苏省室内γ辐射(空气吸收)剂量率水平涨落之间。

六、环境影响评价

本项目拟采取的辐射防护屏蔽措施适当,符合《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)相关要求。根据预测结果,在落实本报告提出的各项辐射安全与防护措施的情况下,本项目投入运行后对辐射工作人员和公众所受辐射剂量能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中对职业人员和公众年有效剂量限值要求以及本项目管理目标限值要求(职业人员年有效剂量不超过5mSv,公众年有效剂量不超过0.1mSv)。

七、主要污染源及拟采取的主要辐射安全防护措施

常州市第一人民医院拟在医院3号楼24层消化内镜中心新建1座ERCP机房,并配备1台ERCP(型号为: Zenition 70,最大管电压120kV,最大管电流125mA),用于开展医疗诊断和介入治疗。ERCP开机期间,产生的X射线为主要辐射环境污染因子。本项目ERCP机房入口处均拟设置"当心电离辐射"

警告标志和工作状态指示灯; ERCP机房平开机房门拟设有自动闭门装置, 电动推拉门拟设有防夹装置, 射线装置机房内外均设置有急停按钮, 符合《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)中的要求。

在落实以上辐射安全措施后,本项目的辐射安全措施能够满足辐射安全要求。

八、辐射安全管理评价

常州市第一人民医院已设定专门的辐射安全与环境保护管理机构,指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作,并以医院内部文件形式明确其管理职责。医院已制定较为完善的辐射安全管理制度,建议根据本报告的要求,对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,建立符合本院实际情况的、完善可行的辐射安全管理制度,并在日常工作中落实。

常州市第一人民医院需为本项目辐射工作人员配置个人剂量计,定期送有资质部门监测个人剂量,建立个人剂量档案;定期进行健康体检,建立个人职业健康监护档案。常州市第一人民医院拟为本项目配备辐射巡测仪1台、个人剂量报警仪2台。此外,医院应根据GBZ 130-2020的要求,为辐射工作人员和受检者配备足够数量的个人防护用品和辅助防护设施。

综上所述,常州市第一人民医院新增 1 台 ERCP 项目在落实本报告提出 的各项污染防治措施和管理措施后,该医院将具有与其所从事的辐射活动相 适应的技术能力和相应的辐射安全防护措施,其运行对周围环境产生的影响 能够符合辐射环境保护的要求,从环境保护角度论证,本项目的建设和运行 是可行的。

建议和承诺

- 1、该项目运行中,应严格遵循操作规程,加强对操作人员的培训,杜绝麻痹大意思想,以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响,使对环境的影响降低到最低。
- 2、各项安全措施及辐射防护设施必须正常运行,严格按国家有关规定要求进行操作,确保其安全可靠。
 - 3、定期进行辐射工作场所的检查及监测,及时排除事故隐患。

4、医院在取得本项目环评批复,且具备辐射安全许可证申请条件后,应
及时申请辐射安全许可证,并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》
(国环规环评[2017]4号)第十二条"除需要取得排污许可证的水和大气污染
防治设施外,其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月;需要对该类环
境保护设施进行调试或者整改的,验收期限可以适当延期,但最长不超过12
个月。"的规定时限要求开展竣工环境保护验收工作。

2、审批部门审批决定

江苏省生态环境厅

苏环辐(表)审[2023]16号

关于常州市第一人民医院新增 1 台 ERCP 项目 环境影响报告表的批复

常州市第一人民医院:

你单位报送的《常州市第一人民医院新增1台 ERCP 项目 环境影响报告表》(以下简称《报告表》) 收悉。经研究, 批复 如下:

- 一、根据《报告表》评价结论,项目建设具备环境可行性。 从环境保护角度考虑,我厅同意你单位该项目建设。项目地点位于常州市天宁区局前街 185 号。项目内容:在医院 3 号楼 24 层消化内镜中心新建 1 座 ERCP 机房并配备 1 台移动式 C 形臂 X 光射线机(最大管电压 120kV、最大管电流 125mA,属Ⅱ类 射线装置),用于医疗诊断及介入治疗。详见《报告表》。
- 二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所 提出的辐射污染防治和安全管理措施,并做好以下工作:
- (一)严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保"三同时"制度,确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。
- (二)定期检查辐射工作场所工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施,确保正常工作。
- (三)建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技



由 扫描全能王 扫描创建

术人员专职负责辐射安全管理工作。

- (四)对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训,并经考核合格后方可上岗,建立个人剂量档案和职业健康档案,配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。
- (五)配备环境辐射剂量巡测仪,定期对项目周围辐射水平进行检测,及时解决发现的问题。每年对项目周围辐射水平 监测 1~2 次。
- (六)项目建成后建设单位应及时向我厅申办环保相关手续,依法取得辐射安全许可证并经验收合格后,方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内,将批准后的环境影响报告表送常州市生态环境局,并接受其监督检查。
- 三、本批复只适用于以上核技术应用项目,其它如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起 五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措 施发生重大变动的,应重新报批项目的环境影响评价文件。



抄送:省核管中心、常州市生态环境局,南京瑞森辐射技术有 限公司。



由 扫描全能王 扫描创建

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制:

1、监测单位资质

验收监测单位获得 CMA 资质认证(221020340350), 见附件 10。

2、监测人员能力

参与本次验收监测人员均符合南京瑞森辐射技术有限公司质量管理体系要求:验收监测人员已通过上岗培训。检测人员资质见表 5-1。

序号	姓 名	证书编号	取证时间
1			2020.9.30
2			2017.07.19

表 5-1 检测人员资质

3、监测仪器

本次监测使用仪器符合南京瑞森辐射技术有限公司质量管理体系要求,监测所用设备通过检定并在有效期内(详见附件11),满足监测要求。

监测仪器见表 5-2。

 序号
 仪器名称
 仪器型号
 仪器编号
 主要技术指标

 1
 X-γ剂量率仪
 AT1123
 NJRS-044
 能量响应: 15keV~10MeV 测量范围: 50nSv/h~10Sv/h 检定证书编号: Y2022-0115344 检定有效期限: 2022.12.1~2023.11.30

表5-2 检测使用仪器

4、质量控制

本项目监测单位南京瑞森辐射技术有限公司已通过计量认证(证书编号: 221020340350,检测资质见附件10),具备有相应的检测资质和检测能力,监测按照南京瑞森辐射技术有限公司《质量管理手册》和《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021)的要求,实施全过程质量控制。

数据记录及处理: 开机预热,手持仪器。一般保持仪器探头中心距离地面(基础面)为1m。仪器读数稳定后读取数据,读取间隔不小于10s。

5、监测报告

监测报告的编制、审核、出具严格执行南京瑞森辐射技术有限公司质量管
理体系要求,出具报告前进行三级审核。

表六 验收监测内容

验收监测内容:

1、监测期间项目工况

2023年6月13日,南京瑞森辐射技术有限公司对常州市第一人民医院新增1台ERCP项目进行了现场核查和验收监测,监测期间工作场所的运行工况见表6-1。

表6-1 验收监测工况

场所名称	验收	(工况
3号楼24层消化内镜中心 ERCP室	ERCP (Zenition 70)	109kV,4.79mA

注:本次验收监测ERCP在透视模式下以自动曝光条件运行,散射模体使用标准水模+1.5mm铜板。

2、验收监测因子

根据项目污染源特征,本次竣工验收监测因子为工作场所X-γ辐射剂量率。

3、监测点位

对1台ERCP工作场所场所及周围环境布设监测点,特别关注控制区、监督区边界,监测X-γ周围剂量当量率。

4、监测分析方法

本次监测按照《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021)及《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的标准要求进行监测、分析。

表七 验收监测期间生产工况

验收监测期间生产工况记录:

被检单位: 常州市第一人民医院

监测实施单位:南京瑞森辐射技术有限公司

监测日期: 2023年6月13日

天气: 阴, 28℃, 60%RH

监测因子: X-γ周围剂量当量率

验收监测期间生产工况见表6-1。

验收监测结果:

1、辐射防护监测结果

本次监测结果详见附件 9。本项目 ERCP 室 X-γ周围剂量当量率监测结果见表 7-1,监测点位见图 7-1。

表 7-1 3 号楼 24 层消化内镜中心 ERCP 室外 X-γ周围剂量当量率检测结果

测点编号	点位描述	测量结果(μSv/h)	备注
1	ERCP监控室	0.10	美机
2	ERCP机房防护大门外30cm(中间)	0.11	开机
3	ERCP机房防护大门外30cm(上缝)	0.11	开机
4	ERCP机房防护大门外30cm(下缝)	0.11	开机
5	ERCP机房防护大门外30cm(左缝)	0.11	开机
6	ERCP机房防护大门外30cm(右缝)	0.11	开机
7	ERCP机房东墙外30cm(水泵机房)	0.12	开机
8	ERCP机房东侧防护小门外30cm(中间)	0.12	开机
9	ERCP机房东侧防护小门外30cm(上缝)	0.12	开机
10	ERCP机房东侧防护小门外30cm(下缝)	0.12	开机
11	ERCP机房东侧防护小门外30cm(左缝)	0.12	开机
12	ERCP机房东侧防护小门外30cm(右缝)	0.12	开机
13	ERCP机房观察窗外30cm(中间)	0.12	开机

14	ERCP机房北墙外30cm(监控室)	0.11	开机
15	ERCP机房北侧防护小门外30cm(中间)	0.12	开机
16	ERCP机房北侧防护小门外30cm(左缝)	0.12	开机
17	ERCP机房北侧防护小门外30cm(右缝)	0.12	开机
18	ERCP机房北侧防护小门外30cm(上缝)	0.12	开机
19	ERCP机房北侧防护小门外30cm(下缝)	0.12	开机
20	ERCP机房楼上地面100cm(病房)	0.11	开机
21	ERCP机房楼下地面170cm(病房)	0.10	开机
22	第一术者位	14.5	开机
23	第二术者位	27.1	开机

注: 1、测量结果未扣除本底值;

由表 7-1 检测结果可知,常州市第一人民医院 3 号楼 24 层消化内镜中心 ERCP 室 ERCP(型号: Zenition 70)正常运行(109kV/4.79mA)时,ERCP 机 房及其周围 X- γ 周围剂量当量率为(0.10~0.12) μ Sv/h,符合《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的标准要求。

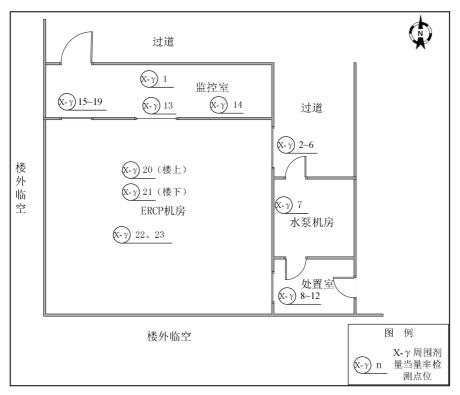


图 7-1 消化内镜中心 ERCP 室外 X-γ周围剂量当量率现场检测点位示意图

^{2、}ERCP 机房南墙外、西墙外均为楼外临空,人员不可达。

2、辐射工作人员和公众年有效剂量分析

根据建设单位提供的辐射工作人员个人累计剂量监测报告及本项目现场监测结果,对项目运行期间辐射工作人员和公众的年有效剂量进行计算分析,计算未扣除环境本底剂量率。

(1) 辐射工作人员

2。

目前常州市第一人民医院为本项目配备 6 名辐射工作人员,满足本项目配置要求。本项目辐射工作人员采用个人累计剂量监测结果计算其年有效剂量。根据建设单位提供的 2023 年第二个季度个人累计剂量监测报告(报告编号为:(剂)检字第 20230154 号),其辐射工作人员个人累积剂量监测结果见表 7-

姓 名	编号	岗位	2023年(单位: mSv)
姓 石	9冊 夕	区 区	第二季度
	3908	消化内镜中心 ERCP 室	0.144
	1829	消化内镜中心 ERCP 室	0.148
	4127	消化内镜中心 ERCP 室	0.170
	2601	消化内镜中心 ERCP 室	0.146
	1042	消化内镜中心 ERCP 室	0.146
	1234	消化内镜中心 ERCP 室	0.189

表 7-2 辐射工作人员个人累积剂量监测结果

根据本项目监测报告(瑞森(综)字(2023)第0464号,详见附件9)中在 ERCP 出束状态下对第一术者位、第二术者位周围剂量当量率的监测结果,对第一术者位、第二术者位的工作人员年有效剂量进行计算分析。

关注 点位	最大监测值 (μSv/h)	屏蔽防护措施	铅衣内剂量 率(μSv/h)	居留因子	年工作 时间	人员年有效 剂量(mSv/a)	剂量约 束值 (mSv/a)
第一 术者	14.5	0.5mm铅屏风 +0.5mm铅衣	0.55	1	58h	0.032	5
第二 术者	27.1	0.5mm铅衣	1.33	1	58h	0.077	5

表 7-3 术者位工作人员年有效剂量分析

注: 1.计算时未扣除环境本底剂量;

^{2.}铅衣内剂量率由H=H₀·B/R²进行估算,式中: H为铅衣内剂量率,H₀为最大监测值,B为屏蔽透射因

子, R为距离 (第一术者位取0.5m, 第二术者位取1m);

^{3.} 屏蔽透射因子由GBZ 130-2020中公式C.1进行计算;

4.年有效剂量由公式 $E_{eff} = D \cdot t \cdot T \cdot U$ 进行估算,式中: E_{eff} 为年有效剂量,D为铅衣内剂量率,t为年工作时间(取值参照环评文件),T为居留因子,U为使用因子(保守取1)。

由表 7-2 可知,根据建设单位提供的个人累积剂量监测报告,结果显示截止验收时本项目辐射工作人员个人累积剂量最大为 0.189mSv, 1 个季度的监测结果未见异常;由表 7-3 可知,根据现场实际监测结果,本项目 ERCP 所致辐射工作人员年有效剂量不超过 0.1mSv(计算结果未扣除环境本底剂量)。上述结果均低于本项目辐射工作人员剂量约束值。

(2) 公众

本项目评价的公众为本项目辐射工作场所周围 50m 范围的其他非辐射工作人员。根据本项目现场实际监测结果,结合周围公众居留情况,对公众人员年有效剂量进行计算分析,结果见表 7-4。

	周围公众可达处	最大监测值	人员	居留	年工作	人员年有效剂量	剂量约束值				
/	用国公从可及处	(µSv/h)	性质	因子	时间	(mSv/a)	(mSv/a)				
	ERCP机房楼上										
	地面100cm	0.11	公众	1/4	59h	0.006	0.1				
	(病房)	(病房)									

表 7-4 本项目周围公众人员年有效剂量分析

2.工年有效剂量由公式 $E_{eff} = D \cdot t \cdot T \cdot U$ 进行估算,式中: E_{eff} 为年有效剂量,D为关注点处剂量率,t为年工作时间,T为居留因子(取值参照环评文件),U为使用因子(保守取1)。

由表 7-4 可知,本项目周围公众年有效剂量最大不超过 0.006mSv/a,低于本项目公众剂量约束值。

综上所述,本项目周围辐射工作人员和公众年最大有效剂里根据实际监测及个人剂里监测受照剂里预算结果计算为:辐射工作人员有效剂里最大为0.189mSv/a,周围公众年有效剂里最大为0.006mSv/a(均未扣除环境本底剂量)。辐射工作人员和公众年有效剂量均能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)限值的要求(职业人员20mSv/a,公众1mSv/a),并低于本项目剂量约束值(职业人员5mSv/a,公众0.1mSv/a),与环评文件一致。

注: 1.计算时未扣除环境本底剂量;

表八 验收监测结论

验收监测结论:

常州市第一人民医院新增 1 台 ERCP 项目已按照环评及批复要求落实辐射 防护和安全管理措施,经现场监测和核查表明:

1)常州市第一人民医院于 3 号楼 24 层消化内镜中心 ERCP 室新增 1 台 ERCP (型号为 Zenition 70,最大管电压 120kV,最大管电流 125mA),用于医疗诊断和介入治疗。ERCP为 II 类射线装置。

本项目实际建设规模及主要技术参数与环评及其批复一致,无变动情况;

- 2) 常州市第一人民医院新增 1 台 ERCP 项目工作场所屏蔽和防护措施已按照环评及批复要求落实。在正常工作条件下运行时,工作场所周围所有监测点位的 X-γ辐射剂量率均能满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)的要求;
- 3)本项目辐射工作人员和公众年有效剂量均能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中人员剂量限值要求及本项目剂量剂量约束值的要求;
- 4)本项目 ERCP 机房防护门上均设置电离辐射警告标志和中文警示说明;防护大门上方设置工作状态指示灯且与防护门有效联动,防护门设置防夹装置; ERCP 机房与监控室内安装双向语音对讲装置和视频监控装置; ERCP 设备上设置急停按钮。本项目辐射安全措施满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的标准要求;
- 5) ERCP 机房内设置通力通风装置,满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的标准要求;
- 6) 医院配备了辐射巡测仪,为本项目配备了2台个人剂量报警仪,配备了铅衣、铅帽、防护口罩、防护眼镜等个人防护用品,满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的标准要求;
- 7)本项目辐射工作人员均已通过辐射防护安全与防护知识培训考核,并获得培训合格证书;本项目辐射工作人员已开展个人剂量监测和个人职业健康体检,并建立个人剂量和职业健康档案;医院已设立辐射安全管理机构,并建立内部辐射安全管理规章制度。满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条

例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的要求。

综上所述,常州市第一人民医院新增1台ERCP项目与环评报告内容及批复要求一致。本次验收常州市第一人民医院新增1台ERCP项目环境保护设施满足辐射防护与安全的要求,监测结果符合国家标准,满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求,建议通过竣工环境保护验收。

建议:

- 1)认真学习《中华人民共和国放射性污染防治法》等有关法律法规,不断提高核安全文化素养和安全意识:
- 2)积极配合环保部门的日常监督核查,按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求,每年1月31日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。每年请有资质单位对项目周围辐射环境水平监测1~2次,监测结果上报生态环境主管部门。